

Protokoll der Verbandsschau vom 20. März 2023

Gemeinde: **Süderholz**
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 12:06 Uhr
Anzahl Teilnehmer: 7 siehe Teilnehmerliste

	Gewässer/Anlage	Ort	Zuständigkeit	
1.	Studie Ryck oberhalb SW Horst Die Machbarkeitsstudie wurde letztes Jahr fertig gestellt. Es wurden mögliche Maßnahmen im Einzugsgebiet des Schöpfwerkes Horst am Ryck und am Schwedengraben erarbeitet. Dazu gehört auch der Rückbau des Schöpfwerkes. Der Bau eines Umfluters gehört nicht zu den Maßnahmen. Eine nächste Beratung der 3 Gemeinden mit den hauptbetroffenen Eigentümern findet demnächst statt.	Horst bis Grimmen	Gemeinden	
2.	22/001 Genau beim Auslauf der Rohrleitung hat der Biber einen neuen Damm aus Ästen errichtet. Die Rohrleitung steht komplett im Rückstau.	Neuendorf Sandberg	WBV	<input type="checkbox"/>
3.	20/4 Der 2. Teich wurde nun entschlammt und sieht gut aus. Im Ablaufgraben 20/4 wurde dabei die feste Sohlschwelle aus Beton ausgebaut. Dafür ist eine Stauvorrichtung entstanden, die nicht funktionstüchtig ist, weil nur 2 U-Profile mit Staubohlen eingebaut wurden. Das Wasser läuft unter den Bohlen durch. Dahinter ist ein neuer Durchlass eingebaut worden. Für die beiden Bauwerke, die genehmigungspflichtig sind, lagen dem WBV keine Unterlagen vor. Es wird die Untere Wasserbehörde informiert. Bei einer privaten Zufahrt (Willerswalde 21a) ist beim Durchlass die befestigte Stirnwand kaputt und ist in die Sohle gerutscht.	Willerswalde	Gemeinde Eigentümer UWB Eigentümer/ WBV	<input type="checkbox"/>
4.	20 Ryckgraben Von der angrenzenden Baumreihe sind wieder Bäume umgekippt und liegen im Grabenbereich. Die letzte Beräumung durch den WBV fand 2022 statt.	Willerswalde Süd	Eigentümer WBV	<input type="checkbox"/>
5.	Rohrleitung 16 Im letzten Jahr wurde ein Teilstück der Rohrleitung DN 600 erneuert. Es stehen immer noch Pappeln in unmittelbarer Nähe zur Rohrleitungstrasse und sollten durch die Gemeinde entfernt werden. Der Antrag ging schon bei der Unteren Naturschutzbehörde ein.	Willerswalde Nord am alten Bahndamm	Gemeinde	<input type="checkbox"/>
6.	Teich Pfarrwurth B-Plangebiet Die Gemeinde fragt nach Unterlagen der Dränung – Ablauf Teich im B-Plangebiet. Der Teich ist schon des Öfteren übergelaufen.	Neuendorf	Gemeinde	

7.	R/2/6 Der Ablauf der Kläranlage kann nicht mehr frei auslaufen. Der Graben muss beräumt werden. Die 3 Weiden am Graben R/2/6 behindern die Unterhaltung. Die abgebrochenen Äste liegen in der Sohle.	Willers- husen	WBV Eigentümer	<input type="checkbox"/>
8.	24 Land- und Bachgraben Der Biberdamm ist auf der rechten Seite instabil und die Böschung kolkt weiter aus. Der WBV kann tätig werden und den Damm bis auf 1 m Resthöhe abtragen, wenn die Anwohner sich melden und einen Schaden anzeigen.	Kreutz- manns- hagen	WBV	<input type="checkbox"/>
9.	22/1/5 Behnkengener Graben Der Doppeldurchlass unter der Straße soll gespült werden. Der weitere Ablauf im Graben ist problematisch, weil die Anlieger eine maschinelle Beräumung verweigerten.	Behnken- hagen	WBV	<input type="checkbox"/>
10.	22/7 An der Rohrleitung sind keine Trichter. Der Graben soll gekrautet und geräumt werden.	Barkow	WBV	<input type="checkbox"/>

Weitere Probleme an den Gewässern wurden in diesem Schaubereich nicht benannt.

Bodenhagen
 Protokollführerin

Schulz
 Schauführer